


取扱説明書

INSTRUCTION MANUAL No. 2007



型式

DTM5 / DTM8 / DTM12 / DTM21

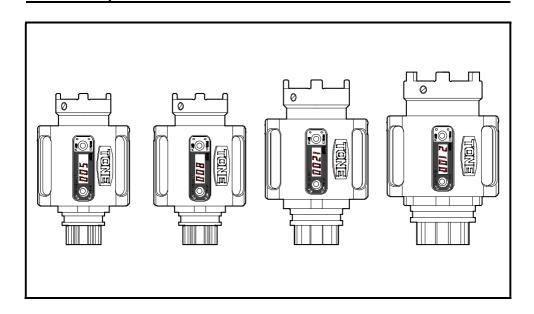

⚠警告

- ●製品をご使用される前に、取扱説明書をお読み頂き、理解して頂いた上でご使用ください。
- ●取扱説明書は、いつでも読めるように所定の場所に大切に保管してください。
- ●取扱説明書の表紙に記載している型式は、日本国内での使用に限定させて頂きますので、 ご了承ください。日本国外での使用につきましては、保証出来ません。

The models described on the front page of the instruction manual can only be used in Japan. **Cannot be used outside Japan**.

TONE株式会社

はじめに

この度は、デジトルク をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。

- ■まず、下記事項をご確認ください。
 - ●輸送途中で損傷した箇所がないか。
 - ●ねじ、ボルトに脱落、緩みがないか。
 - ●注文通りのものが入荷しているか。
 - ●付属品は、全部揃っているか(♥P. 366)。

万一、不具合な点がございましたら、お買い求めの販売店あるいは当社営業所までお申し付けください。

- ■製品をご使用される前に、取扱説明書をお読みください。人身事故や故障を未然に防ぐ為にも、取扱説明書の内容を理解して頂いた上で、ご使用ください。 また、ご使用方法を熟知された方、すでにお読みになった方も、ご使用前には 今一度取扱説明書をお読みください。
- ■お読みになられた後は、いつでも読めるようにメタルケースに、保管してください。
- ■万一、取扱説明書および注意ラベルを紛失、汚損された場合、または保管用 として別途、取扱説明書をご入用の方は当社営業所までお申し付けください。

お買い求めの製品や取扱説明書の内容について不明な点がございましたら、 お買い求めの販売店、あるいは当社営業所までお問い合わせください

■取扱説明書に記載しております内容は、日本国内においてのみ有効とさせて 頂きます。ご了承ください。

日本国外での使用につきましては、保証出来ません。

The models described on the front page of the instruction manual can only be used in Japan. **Cannot be used outside Japan**.

注意文について



それぞれ次の意味を表します。



誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡ま たは重傷を負う危険が切迫して生じることが 想定される内容のご注意。



誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡ま たは重傷を負う可能性が想定される内容の ご注意。



誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を 負う可能性が想定される内容および物的損 害の発生が想定される内容のご注意。

尚、▲注意に区分した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があ ります。いずれも安全に関する重要な内容を記載してありますので守ってください。

目 次

١.	用
2.	⚠ご使用上の注意事項4
3.	各部の名称9
4.	測定前の準備10
5.	締付けトルクの測定と操作11
6.	microSDメモリカードへの保存形式21
7.	メニューの操作24
8.	電池の交換方法32
9.	エラー表示/状態表示 一覧34
10.	定期点検35
11.	特 長35
12.	仕 様36
13.	付 属 品36
14.	アフターサービスについて37

⚠印の項目は重要事項ですので、ご熟読ください

1. 用 途

|2. 🗥ご使用上の注意事項

- ■火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐ為に、次に述べる「注意事項」を守ってください。
- ■ご使用される前に、この「注意事項」をお読み頂き、指示に従って正しくご使用く ださい。
- ■作業に使用される電動レンチの取扱説明書も合わせてお読みください。

▲警告


- ●電池の取扱いに注意してください。
 - ○プラス/マイナスの向きを確かめて、電池ケースの表示の通りに正し く取付けてください。
 - 〇火中に投入、加熱、ショート、変形、分解、改造などしないでください。
 - 〇新しい電池と使用済の電池、または他の種類の電池との混用はしないでください。
 - 〇充電式以外の電池の充電はしないでください。
 - ○電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗っ た後、直ちに医師の治療を受けてください。
 - ○電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、直ちにきれいな水で洗い 流してください。
 - 〇電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、電池を取出してくだ さい。
 - 〇その他、電池に記載されている注意事項をお守りください。
 - 火災、やけど、事故、けが、故障、液漏れ、精度不良の原因になります。



●デジトルクを電動トルクコントロールレンチに取付ける場合は、取扱 説明書に従って確実に固定してください。

○取付け方法は「5-2. **電動トルクコントロールレンチ**への取付け」をご覧 ください(♥P. 13)。

取付けが不完全である場合、事故、けがの原因になります。

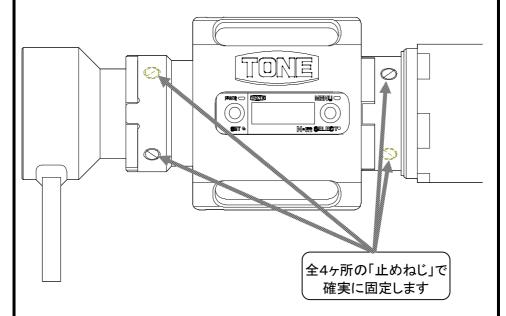

●デジトルクをご使用になる際には、電動トルクコントロールレンチの取扱説明書を合わせてお読み頂き、電動トルクコントロールレンチの取扱いを熟知された上で、ご使用ください。

⚠警告

- ●ご使用になる前に、下記の点検を行ってください。
 - ○**デジトルク**本体/電池/六角棒L形レンチ(4mm)/ドライバー(ー)/ メタルケースなどに、変形、亀裂、破損などの異常がないか、点検して ください。異常がある場合は、使用しないでください。

事故、けがの原因になります。

- ●使用しない場合は、メタルケースに収納し、所定の場所に保管して ください。
 - ○乾燥した場所で、子供の手の届かない所あるいは、鍵のかかる所に 鍵を掛けて保管してください。

事故、けが、故障の原因になります。

●電池は単4形アルカリ乾電池、または単4形充電式ニッケル水素電池を使用してください。

火災、やけど、事故、けが、故障、精度不良の原因になります。

- ●付属品やアタッチメントは、当社純正品および当社指定品をご使用 ください。
 - 〇本取扱説明書、当社カタログに記載されている付属品の交換は、当 社純正品および当社指定品をご使用ください。

事故、けが、故障の原因になります。

- ●分解や改造をしないでください。 (但し、microSDメモリカードの取付け/取外し、電池の交換は除きます) 感電、火災、けが、故障、精度不良の原因になります。
- ●修理のご用命は、お買い求めの販売店、あるいは当社営業所まで お申し付けください。

デジトルクの修理知識および技術力のない方が修理されますと、性能を 発揮できないだけでなく、事故、けが、故障の原因になります。


⚠注意

●子供を近づけないでください。 □作業者以外には、電動レンチやコードに触れさせないでください。 □作業者以外を、作業場に近づけないでください。
●作業場は、いつもきれいに保ってください。□ちらかった場所や作業台で使用しないでください。事故、けがの原因になります。
●作業する場所の安全を確認してください。□常に足場をかため、身体の安定を保って作業してください。□コードを物に巻き付けないでください。□コードで足を引っかけないよう、注意し作業してください。□作業場は明るくしてください。
●作業に適した機種選定をしてください。□能力範囲外で使用しないでください。□用途以外に使用しないでください。
●作業に適した服装で作業をしてください。□屋外での作業の場合は、ゴム手袋と滑り止めのついた履物をご使用ください。□作業現場に入る時は、ヘルメット、帽子などを正しく着用してください。

⚠注意

●清掃にはシンナーなどを使用しないでください。
口文字が消えたり、塗装が変色するおそれがあります。柔らかい布での 乾拭きをお勧めします。
●落下させたり強い衝撃を加えないでください。
口運搬や装着の際には十分注意してください。
事故、故障、精度不良の原因になります。
●著しく温度の高い場所、または低い場所でのご使用は避けてください。
□直射日光があたる場所や、寒冷地で使用する時は、日よけ、保温などの対策が必要です。
□使用温湿度範囲は、 12. 仕様 を参照してください(♀P. 36)。
事故、故障、精度不良の原因になります。
●湿度の高い場所でのご使用は避けてください。
口雨のかかる場所でのご使用は避けてください。
□使用温湿度範囲は、 <mark>12. 仕様</mark> を参照してください(♀P. 36)。
事故、故障、精度不良の原因になります。
●結露した状態でのご使用は絶対に避けてください。
事故、故障、精度不良の原因になります。
●ほこりの多い場所でのご使用は避けてください。
口内部にほこりが入らないようにご注意ください。
口保管時にもほこりが入らないようにご注意ください。
故障、精度不良の原因になります。

3. 各部の名称

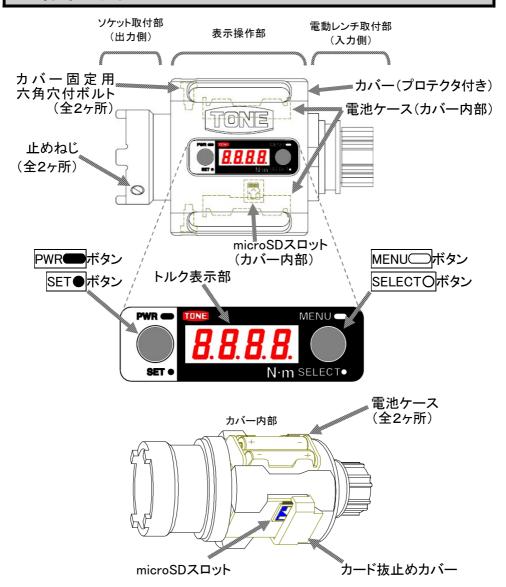

- ※ マークは、長押しボタン操作した場合のボタン名称です。
- ※●/○マークは、1秒以内の短い押しボタン操作をした場合のボタン名称です。
- ※破線(-----)は、カバー内部もしくは横側に位置することを表しています。
- ※本取扱説明書に記載の会社名、製品名は、商標もしくは登録商標です。

測定前の準備

デジトルクを最初にご使用になる際や、締付けトルクの測定の前に準備、設定す る項目を示します。

microSDメモリカードを取付ける

₽. 11

締付けトルクの測定データをメモリカードに記録する場合は、 付属のmicroSDメモリカードをデジトルクに取付けてください。

Microsoft Excel(マイクロソフト・エクセル)など、市販の表計算ソ フトウェアにて、締付けトルクや締付け時刻等の測定データを閲 覧したり、グラフ化することができます(♡P. 21)。

時計を設定する

₽. 31

工場出荷時や電池の交換後、または時計の調整が長期間行 なわれていない場合、時計を設定してください。

また、microSDメモリカードを取り付けた状態でデジトルクの電 源をONした際に、西暦年が点滅表示する「時計設定画面」が表 示された場合は必要に応じて、時計を設定してください。

Øメ モ microSDメモリカードを取付けないで締付けトルクを測定する場 合、設定された時計は表示(♥P. 18)のみに用いられます。こ の場合、必ずしも時計を設定する必要はありません。

オートスタート・モードの設定を ON/OFF する

| **⇒** P. 29

オートスタート・モードがONの場合、締付けトルクの変化を自 動検出し、ボタン操作なしで締付けトルクの測定を開始すること ができます。ボタンの押し忘れによる締付けトルクの測定抜けの 防止に用いてください。

øメ モ オートスタート・モードがONの場合は、OFFの場合と比べて連続 使用回数および連続使用時間が短くなります。

| メ モ オートスタート・モードの設定状態は、「5-3. 電源をONする」(□) P. 14-P. 15)、「5-6. 設定状態と電池残量の表示」(⇔P. 18)で も確認することができます。


5. 締付けトルクの測定と操作

5-1. microSDメモリカードを取付ける/取外す

①電源がOFFになっていることを確認してください (♥P. 19)。



②デジトルクのカバーの「六角穴付ボルト」×2本 を、付属の「六角棒L形レンチ(4mm)」を用いて 緩めてください。

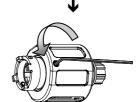


▲注意


- ●出力部の2ヶ所の「止めねじ」の頭が表面より外側に出ていると、カバーを外す際に「止めねじ」がカバーに引っ掛かり、外れません。
- ③カバーをスライドさせて外してください。

⚠注意

- ●ほこりが内部に入らないように注意してください。
- ●電子基板上の部品および電極には手をふれないでください。静電気等により故障する恐れがあります。

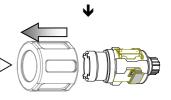

④「カード抜止めカバー」を矢印の方向に持ち上 げてください。

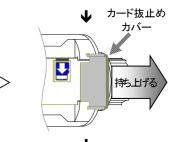


microSDメモリカードの取付け

⑤microSDメモリカードの向きをイラストに合わせて、microSDスロットの矢印の方向に「カチッ」と音がするまで奥まで押込んで取付けます。



●microSDメモリカードの電極、および電子基板上の 部品および電極には手をふれないでください。静電 気等により故障する恐れがあります。

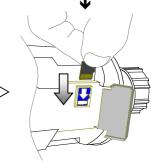


microSDメモリカードの取外し


⑥microSDメモリカードを「カチッ」と音がするまで 奥に押込んでから指を離し(1)、microSDスロットの矢印と逆の方向へ取外します(2)。

▲注意


●microSDメモリカードの電極、および電子基板上の 部品および電極には手をふれないでください。静電 気等により故障する恐れがあります。

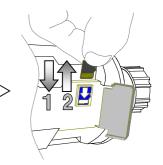

⑦「カード抜止めカバー」を矢印の方向に倒してく ださい。

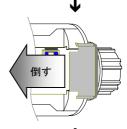

⑧カバーを取付けた後、「六角穴付ボルト」×2本を、付属の「六角棒L形レンチ(4mm)」を用いて 締付けてください。

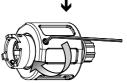

⚠注意


●容量が 2GB までの microSD メモリカードに対応しています。

5-2. 電動トルクコントロールレンチへの取付け


①付属の「ドライバー(ー)」で**電動トルクコントロールレンチ**の先端にある2ヶ所の「止めねじ」を緩め、ソケット類を取外します。

⚠注意


●「止めねじ」は、完全に抜けるまで緩めると紛失する恐れがあります ので、ご注意ください。

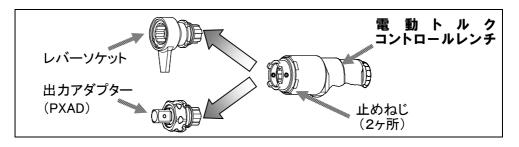

②デジトルク入力部の凹凸部を電動トルクコントロールレンチの凹凸部に差込み、 付属の「ドライバー(ー)」で電動トルクコントロールレンチの先端にある2ヶ所の 「止めねじ」を締付け、デジトルクを完全に固定します。

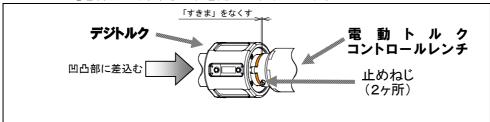

③デジトルク出力部の凹凸部をソケット類の凹凸部に差込み、付属の「ドライバー(ー)」でデジトルクの先端にある2ヶ所の「止めねじ」を締付け、ソケット類を完全に固定します。

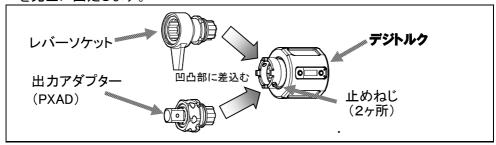

5-3. **電源をONする**

microSDメモリカードが取付けられている場合

①デジトルクに負荷が掛かっていない状態で、 PWR■ボタンを、約1秒間押し続けます。 準備完了までの標準秒数=約9秒



- ②全ての表示が点灯し、電源がONされます。
- ③microSDメモリカード(♀P. 11)が取付けられている場合、5d.rn (microSD in)が表示されます。
- ④「オートスタート・モード」(♀P. 29)がONの場合、<u>R.5.a.n</u>(Auto Start = on)が表示されま ▽ t。OFFの場合、<u>R.5.a.n</u>は表示されません。
- ⑤現在の日付と時刻が、
 - →西暦年 (ピリオドなし)
 - →月. 日 (ピリオド1ヶ)
 - →時.分.(ピリオド2ヶ)
 - の順に表示されます。

 - ②
 本
 ・
 ②
 へ
 ・
 ④
 の
 間
 に
 、
 SET
 ●
 か
 SELECT
 ○
 ボタンを
 押すと「時
 ・
 分
 ・
 」表示となり
 、
 締付けトルクの
 測定準備の完了がすばやくなります
 。
- ⑥ **□ □ □ □ □**表示中に「ゼロ点調整」(♀P. 18)が行なわれ、 **□**が表示されると、締付けトルクの測定準備が完了です。
 - ●メモ 電源ONの直後は「ゼロ点調整」が自動的に実行されます。

5 d. In N-m Select

(オートスタート・モードの場合)

PMR SELECT

N-m SELECT











⚠注意

- **□ □ □ □** 表示中(約 0.5 秒間)は、「ゼロ点調整」が自動的に実行されます。 必ず、**デジトルク**に負荷が掛かっていない状態で電源を ON してください。
- ●デジトルクで表示できるトルク範囲を超えるような過負荷測定が一度でも行なわれた場合、**B.B.B.B.**表示の直後に過負荷測定表示**Er.** (Error Over Load)が表示され、締付けトルクの精度は保証できません(♀P. 20)。

microSDメモリカードが取付けられていない場合

準備完了までの標準秒数=約6秒

①デジトルクに負荷が掛かっていない状態で、 PWR ボタンを、約1秒間押し続けます。



②全ての表示が点灯し、電源がONされます。



③microSDメモリカード(♥P. 11)が取付けられて いないことを表す、na.5d (no microSD)表示 されます。



④「オートスタート・モード」(♥P. 29)がONの場 合、R5an (Auto Start = on)が表示されま \triangleright す。OFFの場合、R5gnは表示されません。



⑤ 0000表示中に「ゼロ点調整」(♥P. 18)が行 なわれ、 クの測定準備が完了です。



『大 モ 電源ONの直後は「ゼロ点調整」が自動的に実 行されます。



設定状態と電池残量の表示 I(♥P. 18)のみに用いられます。この場合、必ずし も時計を設定する必要はありません。

- [1 [1] 表示中(約 0.5 秒間)は、「ゼロ点調整」が自動的に実行されます。 必ず、デジトルクに負荷が掛かっていない状態で電源を ON してください。
- ●デジトルクで表示できるトルク範囲を超えるような過負荷測定が一度でも行なわれた場 合. B.B.B.B. 表示の直後に過負荷測定表示 Er. DL (Error Over Load) が表示され、 締付けトルクの精度は保証できません(♥P.20)。

5-4. 締付けトルクを測定する

オートスタート・モードがONの場合


①測定された締付けトルクの表示中、もしくは

ロールレンチの取扱説明書に従って、ボルト/ナットを締付けます。

▲注意

- ●締付け中に、ボタン操作を行なわないでください。 デジトルクに負荷が掛かった状態でSET●ボタン が押されると「ゼロ点調整」がずれ、正確な締付け トルクの測定が行えません。
- ②電動トルクコントロールレンチが停止すると、締付け中の最大トルクが締付けトルクとして表示 ▷ されます。続けて測定する場合は、手順①から繰返します。



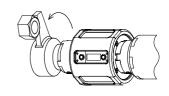



必メ 王 操作を行なわない状態が約2分間続くと、「自動電源OFF機能」が働き、自動的に 電源がOFFされます(♀P. 19)。


⚠注意

●デジトルクで表示できるトルク範囲を超えるような締付けトルクが 測定された場合、過負荷測定表示 <u>Fr.□L</u> (Error Over Load)が 締付けトルクの代わりに表示され、締付けトルクの精度は保証で きません(♀P. 20)。

オートスタート・モードがOFFの場合

① **②**表示でない場合、SET●ボタンを押して、 **②**表示にします。


ダメ モ □□□□□ 表示中(約0.5秒間)は、「ゼロ点調整」が自動的に行なわれていることを表します(♀P. 18)。

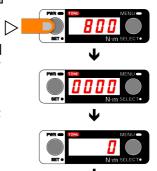

②ご使用の**電動トルクコントロールレンチ**の取扱 説明書に従って、ボルト/ナットを締付けま す。

▲注意

- ●締付け中に、ボタン操作を行なわないでください。 デジトルクに負荷が掛かった状態でSET●ボタン が押されると「ゼロ点調整」がずれ、正確な締付け トルクの測定が行えません。
- ③電動トルクコントロールレンチが停止すると、締付け中の最大トルクが締付けトルクとして表示されます。続けて測定する場合は、手順①から繰返します。

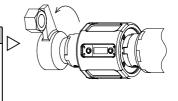



- ✓ エ 「オートスタート・モード」をONに設定すると、ボタン操作なしで、続けて締付けト ルクの測定を行なうことができます(♀P. 29)。
- 必メ モ 操作を行なわない状態が約2分間続くと、「自動電源OFF機能」が働き、自動的に 電源がOFFされます(♀P. 19)。

⚠注意

●デジトルクで表示できるトルク範囲を超えるような締付けトルクが 測定された場合、過負荷測定表示 <u>Fr.DL</u> (Error Over Load) が 締付けトルクの代わりに表示され、締付けトルクの精度は保証で きません(♀P. 20)。

5-5. 直前の締付けトルクの表示と「ゼロ点調整」

SET●ボタンを押すと、直前の締付けトルクが 🏳 表示されます。このとき、「ゼロ点調整」も自動

的に行なわれます。

源をOFFにしても保持されます。

『

ジメ モ 「ゼロ点調整」とは、負荷が掛かっていない状 態とゼロ表示を一致させる機能です。

整」が自動的に行なわれたことを表します。

▲注意

● SET●ボタンを押して「ゼロ点調整」を行う場合は、 必ず、デジトルクに負荷が掛かっていない状態で SET●ボタンを押してください。


5-6. 設定状態と電池残量の表示


- 締付けトルク表示中に、SET● SELECTOの 両方のボタンを同時に押すと、
 - → 5d in (microSDメモリカードあり) (microSDメモリカードなし)
 - → R5gg (オートスタート・モードON) (OFFの場合は**R500**表示なし)
 - →西暦年 (ピリオドなし)
 - →月. 日 (ピリオド1ヶ)
 - →時. 分. (ピリオド2ヶ)
 - → **BRL** (電池残量:充分) **6月上** (電池残量:少)

ЬЯ▶ (電池残量:まもなく不足)

の順にデジトルクの設定状態、時計と、電池残 量(♥P. 19)が表示されます。

続けると、西暦年が点滅する「時計設定画面」 となります(♥P. 31)。

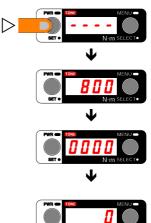


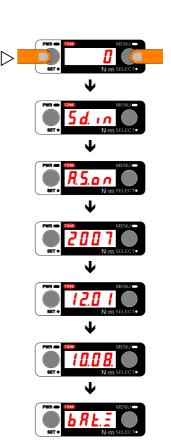

5-7. **電**源をOFFする

締付けトルク表示中に、PWR■ボタンを約3 ▷ 秒間押し続けると、 **DFF** が表示され、電源 がOFFされます。

動電源OFF機能」が働き、自動的に電源が OFFされます(♥P. 19)。

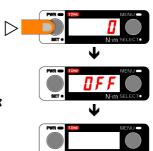


5-8. 自動電源OFF機能

①操作を行なわない状態が約2分間続くと、「自 動電源OFF機能」が働き、 IFF が点滅をは じめます。

グメモ 『FF の点滅中にSET●かSELECTOボタ ンを押すと、「自動電源OFF機能」を解除する ことができます。

② **IFF** の点滅開始から約10秒間、操作しな い状態が続くと、 **OFF** が点灯となり、自動 的に雷源がOFFされます。

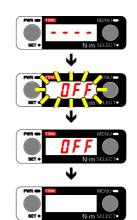

5-9. 電池残量お知らせ機能


- ○締付けトルクの測定後、電池の残量が少なく なっている場合は、
 - **→ 18.** (電池残量:少)
 - → ball (電池残量:まもなく不足)

の点滅表示となります。

BRL (♥P. 34)となったときは、す みやかに電池を交換してください(♥P. 32)。

▲注意

● BRLL となった場合、電源をOFFにする以外のボ タン操作や締付けトルクの測定ができなくなります。

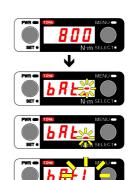


	<u> </u>	ᆇ
	` +	
(6)	/_	۱نار.

- ●デジトルクに負荷が掛かっている状態で、SET●ボタンを操作しないでください。
 - □締付けトルクを正確に測定することができず、精度保証することが出来ません。
- ●デジトルクで表示できるトルク範囲を超えるような締付けトルクが測定された場合、過負荷測定表示
 [Fr.□L](Error Over Load)が締付



けトルクの代わりに表示され、デジトルクの内部に記憶されます。 一度でも過負荷測定が行なわれ、電源をONする毎に過負荷測定 表示<u>Fr.DL</u>を表示している場合、測定される締付けトルクの精度は 保証ができませんので、お買い求めの販売店、または当社営業所 までご連絡ください。


- □締付けトルクを正確に測定することができず、精度保証することが出来ません。
- ●電池が残量不足になると、<u>b.R.L.</u> (<u>Battery Low</u>)が表示されます。 この場合は、電源をOFFにして(◇P. 19)、
 - 新しい電池に交換してください(⇔P. 32)。

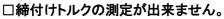





6. microSDメモリカードへの保存形式

microSDスロットを搭載した**デジトルク**では、図の例で示すデータフォルダ構成で、microSDメモリカード内のデータフォルダ と グループファイル に、締付けトルクの測定結果を保存します。

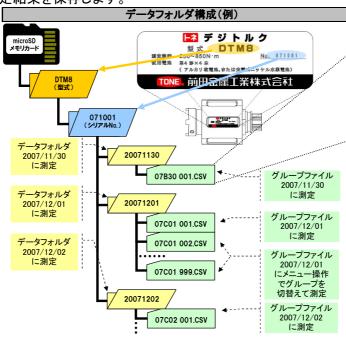

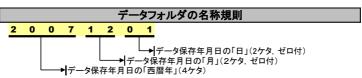

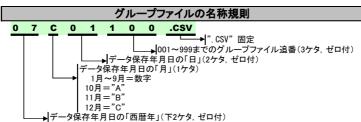

グループファイルの保存形式(例)

MODEL NAME.TONE DIGITORQ / DIGITORQON

TYPE NAME, DTM8

SERIAL No.,0710001

 ${\tt DATA\ No.,TORQUE[Nm],TIME[hh:mm:ss],DATE[YYYY/MM/DD],OVERLOAD,OPERATION,Remark_1}$

1,800,16:21:00,2007/12/01,PowerON,

2,801,16:22:31,2007/12/01,ZeroAdjustment,

3,799,16:23:20,2007/12/01,,AutoStart,

4,800,16:24:15,2007/12/01,,AutoStart, 5,799,16:25:31,2007/12/01,,AutoStart,

「グループファイル」を 表計算ソフトウェアで開く. . .

998,1001,23:58:59,2007/12/01,ErrorOverLoad,AutoStart, 999,800,23:59:59,2007/12/01,ZeroAdjustment,

ファイルの是後

DATA No.	TORQUE[Nm]	TIME[hh:mm:ss]		
1	800	16:21:00		
2	801	16:22:31		
3	799	16:23:20		
4	800	16:24:15		
5	799	16:25:31		
998	1001	23:58:59		
999	800	23:59:59		

- ロ グループファイルの先頭から3行目まではそれぞれ、**デジトルク**の製品名称、 型式、シリアルNo.が記載されます。
- ロ グループファイルの内容は、「DATA No.(番号), TORQUE(締付けトルク), TIME(時分秒), DATE(年月日), . . . 」の順にコンマ記号で区切られた、「CSV 形式テキストファイル(コンマ記号区切りテキストファイル)」で、締付けトルクの 測定を行なうごとに、行が追記されます。
- 回 締付けトルク(TORQUE)の値の正の数字は「内側回転軸が右回転」、負の数字は「内側回転軸が左回転」であることを表します(特殊品仕様では、符号が逆の場合があります)。
- □ 1つのグループファイルに保存できる締付けトルク(TORQUE)件数は、 DATA No.999までです。番号(DATA No.)がDATA No.999に達すると、データ保存先が次の追番のグループファイルに自動的に切替わります。
- MENU ボタンでメニューを操作して、 I_{-} [HR Π GE GraUP(グループファイルを切替える)を実行することで、保存先のグループファイルを切替えることができます(\Diamond P. 26)。
 - Microsoft Excel(マイクロソフト・エクセル)などの表計算ソフトウェアにて、「CSV 形式テキストファイル(コンマ記号区切りテキストファイル)」の内容を閲覧したり、 グラフ化することができます。

保存の条件	保存の目安
グループファイル 1ヶ(締付けトルク=999本)の保存容量	約82KB
microSDメモリカード(1GB)への保存本数	約1300万本

⚠注意

- ●デジトルクの電源ON時にmicroSDスロットにmicroSDメモリカードが 取付けされていない場合、microSDメモリカードへの締付けトルクの 保存は行なわれません(♀P. 11)。
 - □電源ON時の5d, の表示を確認してください(♥P. 14)。
- ●データフォルダ内には、LAST#GRP.TXT, LAST#TRQ.TXTという名称の特殊ファイルが保存されています。これらのファイル名およびファイル内容は変更しないでください。
- ●microSDメモリカードの電極、および電子基板上の部品および電極には手を触れないでください。

故障の原因になります。

- ●デジトルクでは、容量が2GBまでのmicroSDメモリカードに対応しています。
- ●microSDメモリカードの取扱方法や保証規定等は、microSDメモリカードの取扱説明書をよくお読みください。
- ●デジトルクで保存したmicroSDメモリカード内のデータについては、 故障や人為的な改変、損害の内容、原因に係わらず、当社では一 切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●お客様または第三者がデジトルクまたはmicroSDメモリカードの使用を誤ったことにより生じた故障、その他の不具合、およびデジトルクまたはmicroSDメモリカードを使用した結果生じた障害、データの消失、他の機器への悪影響などを含む全ての損害については、法令上賠償責任の排除が認められない場合を除き、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

7. メニューの操作

MENU ボタンを操作することで「メニュー」を呼び出し、「グループファイル」の 操作や**デジトルク**の各種設定を行なうことができます。


メニュー画面の呼び出し



グメ モ メニュー画面一覧 ΦP. 25

メニューの選択と実行

② SELECT O ボタンを押すと、次のメニューがスクロール表示されます。

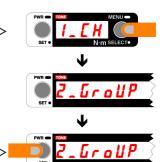

③SET●ボタンを押すと、表示中のメニューが実 行されます。

メニュー画面の解除

④MENU ボタンを約1秒間押し続けると、締付けトルクの測定が可能な状態に戻ります。



メニュー画面 一覧

MILEHANGE Group [1_CHANGE GROUP 1

グループファイルの切替え

▷ グループファイルのファイル名表示

4_RUŁo 5ŁRrŁ [4 _ A U T O START 1

トンタート・モード設定のON/OFF (⇒P. 29)

5_5EŁ dAŁE 5_SET DATE

時計(日付と時刻)の設定 (⇔P. 31)

■■マークのメニューは、microSDメモリカードが取付けられている場合に表示さ れます(♥P. 11)。

√ 表示に戻りま すが、「ゼロ点調整」は行なわれません。

7-1. グループファイルを切替える



(microSDメモリカードが取付けられている場合のみ)

ボタン操作で、締付けトルクの保存先「グループファイル」の切替えを行なうことで、締付けするボルト/ナットのグループ管理を行なうことができます(♀P. 21)。

①「メニュー画面」(♀P. 24)で、1番目のメニューをスクロール表示させます。



②SET●ボタンを押し、表示中のメニューを実行 します。



③<u>**LUSEd FILE</u>**の後に続けて、切替え前のグループファイル名をスクロール表示します。次の締付けトルクの測定では、追番が1つ大きいグループファイル名が新しい保存先となります。</u>



 P.21の「データフォルダ構成(例)」のように、2007/12/01に最初にグループファイルを切替えた場合は、切替え前のグループファイル名を

 [L05Ed FILE:07[0]|00||

 レグループファイル名"07C01002.CSV"が新しい保存先となります。

5 : 数字の「5」, 6 : 数字の「6」, 6 : 英字の「B」, d : 英字の「D」

を示します。

⚠注意

●1つのグループファイルに保存できるTORQUE(締付けトルク)の DATA No.(番号)は、DATA No.999までです。DATA No.が999に 達すると、メニューの操作を行なうことなく、データ保存先が次の 追番のグループファイルに自動的に切替わります(♀P. 21)。

7-2. グループファイル内の締付けトルク・ 2_GroUP dAŁA データを表示する

(microSD メモリカードが取付けられている場合のみ)

現在の「グループファイル」内の締付けトルク・データを、ボタン操作で順番に確 認することができます。



7-3. グループファイルのファイル名を表 3_FILE EIE 示する

(microSD メモリカードが取付けられている場合のみ)

現在の「グループファイル」のmicroSDメモリカード内への保存ファイル名を、ボタ ン操作で確認することができます。

(1)「メニュー画面」(♥P. 24)で、3番目のメニュー をスクロール表示させます。



②SET●ボタンを押し、表示中のメニューを実行 します。



③ Lro UP FILE: の後に続けて、現在の保存 先のグループファイル名をスクロール表示しま ▷ す。



5 : 数字の「5」, 🔓 : 数字の「6」, 🔓 : 英字の「B」, 🖟 : 英字の「D」

を示します。

7-4. オートスタート・モードの設定を ON/OFFする

4_AULo 5LArt

締付けトルクの変化を自動検出し、ボタン操作なしで締付けトルクの測定を開始することができます。

オートスター	ト・モードの	メリット。	とデメリット
--------	--------	-------	--------


	OFF	ON
ボタン操作	測定前にSET●ボタンを 必ず押す	ボタン操作が不要
ゼロ点調整	電源ON直後、または 測定毎に行う	電源ON直後、または SET●ボタンを押した時のみ行う
連続使用回数 連続使用時間	仕様表に準ずる	仕様表より低下 (使用状況により変動)

- ①「メニュー画面」(♥P. 24)で、4番目のメニュー をスクロール表示させます。
 - Y_RULa
 SLRrL:OFF

 オートスタート・モードはOFF
 の状態です。

 Y_RULa
 SLRrL:on

 オートスタート・モードはONの状態です。
- ②SET●ボタンを押し、表示中のメニューを実行します。
- ③オートスタート・モードの設定が変更されて、現 在の状態が表示されます。

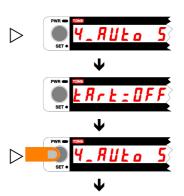

▲注意

●オートスタート・モードがONの状態でトルク測定を開始すると、電源ONの直後に実行した「ゼロ点調整」を基にして、もしくはSET●ボタンを押して直前に測定したピーク・トルク値を表示させた時に実行した「ゼロ点調整」を基にして、締付けトルクの測定を開始します。長時間「ゼロ点調整」を行なっていない場合は、

SET●ボタンを押して手動で「ゼロ点調整」を行なってください。

- ●オートスタート・モードのON/OFFの状態は、電源をOFFにしても記憶され続けます。
- ●電源ONの直後に<u>R.5.o.n</u>が表示されない場合は、オートスタート・モードはOFFにされていますので、SET●ボタンの押し忘れにご注意ください。
- ●オートスタート・モードがONで締付けトルクの測定を行なうと、電力 消費量が多くなり、オートスタート・モードがOFFの場合と比べて連 続使用回数および連続使用時間が短くなります。
- ●オートスタート・モードがONで締付けトルクの測定を行なうときは、 電池残量に注意してご使用ください(ΦP. 19)

7-5. 時計を設定する

- 5_5EL dALE
- ①「メニュー画面」(ΦP. 24)で、5番目のメニュー をスクロール表示させます。
- > 5_5EL dR
- ②SET●ボタンを押し、表示中のメニューを実行します。
- S_SEL dR
- ③「時計設定画面」となり、西暦年が点滅表示します。
- PWR
- ④ SELECTO ボタンを押して、設定する西暦年に 合わせます。
- PWN D D B COMMITTEE TO THE SECTION OF THE SECTION O
- ⑤SET●ボタン押して西暦年を確定すると、月が 点滅表示します。
 - 続けてSELECTOボタンとSET●ボタンを操作して、月→日→時→分の順に、日付と時刻を設定します。





⑥分の設定まで行なうと、新しく設定された日付と時刻を表示して、締付けトルクの測定が可能 ▷な □表示に戻ります。

ゼロへ調整されます。






- ▼メ モ 右側の
 SELECTO
 ボタンを長押しすると、数字を早送りできます。

8. 電池の交換方法

①電源がOFFになっていることを確認してください(♥P. 19)。



②**デジトルク**のカバーの「六角穴付ボルト」×2本 を、付属の「六角棒L形レンチ(4mm)」を用いて 緩めてください。

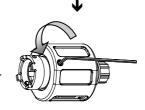

⚠注意


- ●出力部の2ヶ所の「止めねじ」の頭が表面より外側に出ていると、カバーを外す際に「止めねじ」がカバーに引っ掛かり、外れません。
- ③カバーをスライドさせて取外してください。

⚠注意


- ●ほこりが内部に入らないように注意してください。
- ●電子基板上の部品および電極には手をふれないでください。静電気等により故障する恐れがあります。
- ④2ヶ所ある電池ケースの内、片側の電池ケー スから使用済の電池2本を取外して、新しい電 池へ交換してください。

▲注意


●片側の電池ケース毎に電池を交換してください。2ヶ 所ある電池ケースの両方から同時に電池を取外す と、時計の再設定が必要になる場合があります。

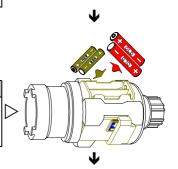

⑤もう一方の電池ケースから使用済の電池2本 を取外して、新しい電池へ交換してください。

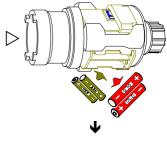

⑥カバーを取付けた後、「六角穴付ボルト」×2本 を、付属の「六角棒L形レンチ(4mm)」を用いて 締付けてください。

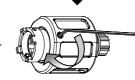

⚠警告

- ●電池の取扱いに注意してください。
 - 〇プラス/マイナスの向きを確かめて、電池ケースの表示の通りに正し く取付けてください。
 - ○火中に投入、加熱、ショート、変形、分解、改造などしないでください。
 - 〇新しい電池と使用済の電池、または他の種類の電池との混用はしないでください。
 - ○充電式以外の電池の充電はしないでください。
 - ○電池の液が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗っ た後、直ちに医師の治療を受けてください。
 - ○電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、直ちにきれいな水で洗い 流してください。
 - ○電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、電池を取出してくだ さい。
 - 〇その他、電池に記載されている注意事項をお守りください。

火災、やけど、事故、けが、故障、液漏れ、精度不良の原因になります。

●電池は単4形アルカリ乾電池、または単4形充電式ニッケル水素電池を使用してください。

火災、やけど、事故、けが、故障、精度不良の原因になります。

⚠注意

- ●全4本の電池を同時に取外さないでください。
 - 口片側の電池ケース毎に電池を交換してください。2ヶ所ある電池ケースの両方から同時に電池を取外すと、時計の再設定が必要になる場合があります。
- ●電子基板上の部品および電極には手をふれないでください。 静電気等により、故障の原因になります。
- ●ほこりが内部に入らないように注意してください。

エラー表示/状態表示



[Error Over Load]

デジトルクで表示できるトルク範囲を超えるような、締付 けトルクの過負荷測定がなされました(♥P. 20)。



[Error microSD]

microSDメモリカードの不完全な取付けや、容量が不足 するなど、microSDメモリカードに問題が発生しました。



[no microSD]

microSDメモリカードが取付けられていません(♥P. 11)。



[microSD in]

microSDメモリカードが取付けられています(♥P. 11)。



[Auto Start = on]

「オート・スタート・モード」がONの状態です(♥P. 29)。



「ゼロ点調整」が実行されました(♥P. 18)。



[no data]

現在のグループファイル内の締付けトルク・データ表示 で、データがありませんでした(\$P. 27)。



[Battery Level = 3/3]

電池残量は充分です(♥P. 18)。



[Battery Level = 2/3]

電池残量が少なくなっています(♥P. 19)。



[Battery Level = 1/3]

電池残量がまもなく不足します(♥P. 19)。 電池を交換してください(♀P. 32)。



[Battery Low]

電池残量が不足しています。


電池を交換してください(◇P. 32)。

10. 定期点検

●12ヶ月毎、または10,000回毎の使用を目安に定期点検を受けてください。 尚、定期点検につきましては、お買い求めの販売店、または当社営業所まで お申し付けください(有償)。

11. 特長

- **上** シンプルトルコン , **上** シャーランナー , **上** 電動タイヤレンチなどの電動トルクコントロールレンチに取付けることで、ボルト/ナットを締付けた時のトルクを測定して表示し、保存することができます。
- ●「microSDメモリカード」を取付けることで、締付けトルクや時刻を、日付単位や任意のグループ分けをして、保存することができます。

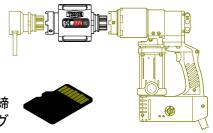

- ●「microSDメモリカード」に「CSV形式テキストファイル」で保存された締付けトルクや時刻を、パソコンでデータ表示することができます。
- ●ボタンを押さずに締付けトルクの測定を自動的に開始することができる、「オートスタート・モード」を搭載しています。
- ●左右両回転方向の締付けトルクを、同等の精度で測定することができます。
- ●外部からの衝撃を吸収するゴム製の「プロテクタ」を標準装備しています。
- ●「自動電源OFF機能」により、操作を行なわない状態が約2分間続くと、自動的 に電源をOFFにします。
- ●「電池残量お知らせ機能」により、電池の交換時期をお知らせします。
- ●「過負荷測定表示機能」により、**デジトルク**で表示できるトルク範囲を超えるよう な過負荷測定が行なわれた場合、測定される締付けトルクの精度が保証でき ないことをお知らせします。

12. 仕 様

型			式	DTM5	DTM8	DTM12	DTM21
トルク測定範囲		100∼550 N•m	250~850 N•m	550~1250 N•m	840~2160 N•m		
質 量 (電池含まず)		1.7 kg	1.7 kg	2.4 kg	3.0 kg		
測	定	方	向	左右両回転方向			
精	締付	けト	ルク	±3%(左右両回転方向共) 平均月差±3秒(25℃) 最大月差±2分			
度	時		計				
使	用	電	池	単4形×4本 アルカリ乾電池、または充電式ニッケル水素電池			
	続 使 よ て			約10,000回/約85時間 (単4形アルカリ乾電池、オートスタート・モードOFFで使用の場合)			
У	モリ	カ -	- F	microSDメモリカード (対応容量:最大 2GB)			
使用温湿度範囲			色囲	0°C~4	0°C, 80%RH以	↓下(結露しなし	, こと)

13. 付属品

- ①ケース
- ②六角棒L形レンチ(4mm)
- ③ドライバー(一)
- ④単4アルカリ乾電池×4本(取付済)
- ⑤取扱説明書(本書)

- ⑥microSDメモリカード(取付済) (クリアハードケース,変換アダプタ, 取扱説明書,保証書付き)
- ⑦校正証明書

※表記なき数量は各1ヶ

14. アフターサービスについて

- ●取扱説明書、**デジトルク**本体、<u>警告ラベル</u>などの注意書に従って正しくご 使用ください。
- ●アフターサービスについての詳細につきましては、お買い求めの販売店、また は当社営業所へお問い合わせください。

尚、お問い合わせの際には、型式、製造番号、購入年月日、故障状況などを詳しくお知らせ願います。

⚠注意

●精度不良、および故障等によって重大な損害が生じると予想される場合は、使用しないでください。

事前に予備機などの代替手段を講じて下さい。

MEMO

- ●予告なしに改良・仕様変更をする場合があります。 変更の場合、取扱説明書の内容が変わりますのでご注意ください。
- ●取扱説明書は、保管してください。
- Specifications may be changed without notice.
 Modification of instruction manual will be substituted for the notice.
- Please have custody of instruction manual.

TONE。TONE株式会社

本 社 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号 営業企画部 〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号 TEL (0721) 56-1850 FAX (0721) 56-1851

Web Site: https://www.tonetool.co.jp e-mail: ko-eigyo@tonetool.co.jp



TONE CO., LTD.

1-57, MINATOMACHI 2-CHOME, NANIWA-KU, OSAKA 556-0017, JAPAN TEL +81-6-6649-5984 FAX +81-6-6649-5985

Web Site: https://www.tonetool.co.jp e-mail: overseas@tonetool.co.jp



