



プリセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)


TO BE
PRESERVED
要保管

Preset Type Torque Wrench

製品番号 Model	差込角9.5mm 3/8" Sq. Drive	A-3QL50
	差込角12.7mm 1/2" Sq. Drive	A-4QL200

取扱説明書 Instruction Manual

No. 2302

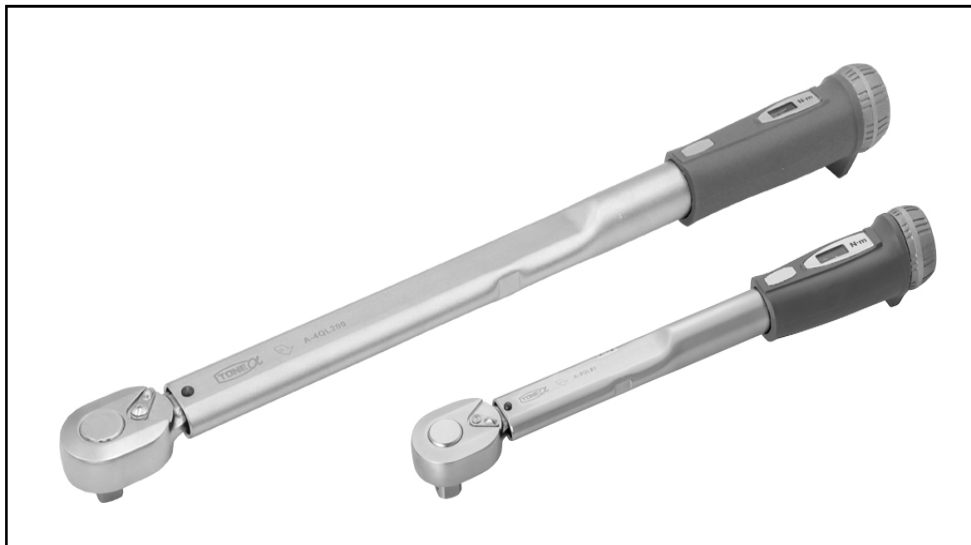

- 製品をご使用される前に、取扱説明書をお読みいただき、理解していただいた上でご使用ください。
- 取扱説明書は、いつでも読めるように所定の場所に大切に保管してください。



目次

ご使用上の注意	2～6
内容品	6
各部の名称	7
ご使用方法	7～10
修理・点検	10
校正証明書の有効期限	11
仕様	11

このたびは「**TONE**α プレセット形トルクレンチ（ダイレクトセットタイプ）」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。




- 本製品はボルト、ナット類の締付け専用のトルクレンチです。
- メカニカル機構のデジタル表示は、数値が直接設定トルク値となり設定ミスが激減します。
- トルク管理が容易で設定数値を確認するだけで、従来の主目盛、副目盛を読み取る必要がありません。
- あらかじめ設定されたトルク値に達しますと『カチッ』という音と手に軽い『ショック』でお知らせします。
- 同一トルク値での繰り返し作業が可能なトルクレンチです。

-
- 製品をご使用される前に、取扱説明書をお読みください。
 - お読みなられた後は、いつでも読めるように大切に保管してください。
 - 万一、取扱説明書を紛失、汚損された場合、または保管用として別途、取扱説明書をご入用の方は、弊社までお申しつけください。

注意文の警告マークについて

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次ぎの要領で説明しています。

- 説明内容を無視し、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を下の表示で区分し、説明しています。

 危険	誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容のご注意。
 警告	誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
 注意	誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容のご注意。


尚、**注意** に区分した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

- この製品はボルト、ナット類の締付け専用のトルクレンチです。
この目的以外の作業には使用しないでください。

⚠ 警告

- 右回転方向
(時計回り)
でご使用ください。

○本製品は締付け専用のトルク
レンチです。緩め作業には、
トルクレンチを使用しない
でください。

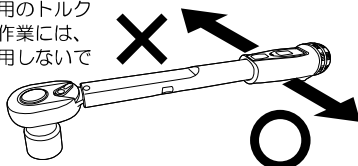

トルクレンチの破損や、けがの原因になります。

- 高所作業では必ず
落下防止の処置を
してください。


○作業場の下に、人がいないこと
を確認し、作業をしてください。



トルクレンチやソケットが落下した
ときに、けがの原因になります。


- 通電中の作業はしな
いでください。

○絶縁された製品ではありません。
作業をする場合、感電事故など
の防止のために必ず元の電源を
遮断してください。

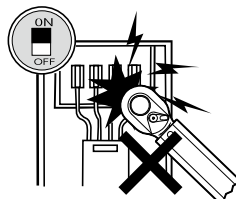

感電事故の原因になります。


- パイプを差し込んで
使用しないでください。



トルクレンチの破損や、けがの原因になります。

- 切替レバーを確実に
切替えてください。

○ラチェット部の切替
レバーが中途半端で
すと、ラチェット機構
のかみ合わせが悪く、
力を加えたときに外
れます。

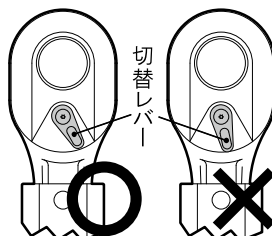

トルクレンチの破損や、けがの原因になります。

⚠ 警告

●グリップ部および手に油、グリスなどが付いたままで作業しないでください。

●長期間放置したトルクレンチは、トルク値が変動する場合があります。

○作業するときは、グリップ部および手に付いている油類を拭き取って滑らないことを確認してから作業をしてください。

作業中に手が滑り、事故やけがの原因になります。

○使用するときは、改めて「点検」してください。

ボルトの締め過ぎ、締め不足の原因になります。

⚠ 注意

●能力範囲内で値を変更してください。

○能力範囲を超えて目盛が動きますが、機構上の「遊び」です。

例「A-3QL50の場合」
能力範囲：10～50 N・m

「A-4QL200の場合」
能力範囲：40～200 N・m

最小以下 **3.5**
最大以上 **52.0**

最小以下 **34**
最大以上 **210**

能力範囲を超えて目盛を動かすと内部の機構が噛み込んで、目盛が変更できなくなり、レンチが故障します。


●能力範囲の最大トルク以上の負荷をかけないでください。

○能力範囲内でご使用ください。

過大負荷となり故障、けがの原因になります。

●力をかけるときは、ゆっくりとかけてください。弾みなどをつけるとクリック後に力が入って過剰な締付けになり正しいトルクができません。

○トルクレンチを使用するときは、弾みをつけたり、体重をかけたり、足で踏みつけしないでください。

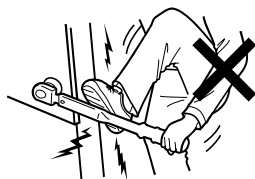


正しいトルク値が出ません。レンチの破損、ボルトからの外れ、けがの原因になります。

⚠ 注意

- ラチェットハンドルやハンマー代わりに使用したり、その他、放り投げるなど、乱暴に取り扱わないでください。


○トルクレンチは測定工具です。

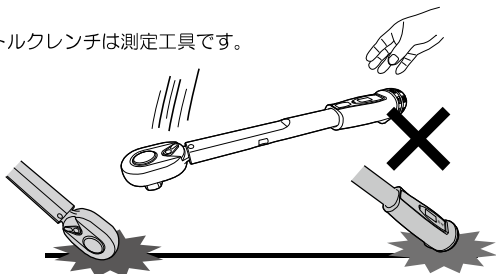

トルク精度の異常、破損、けがの原因になります。

- 水中、海中、多湿、高低温、油や薬品、溶剤に触れるような環境下で使用しないでください。


○本トルクレンチは左記の環境下には対応していません。液体や異物などがケース内部に入り込み、サビの発生、機能の低下につながり、従来の性能が発揮できなくなります。

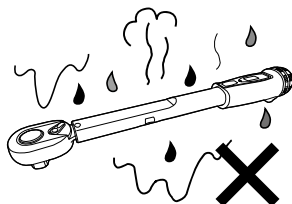

トルク精度の異常、破損、けがの原因になります。

- 手力加圧線上に右手中指がくるように、握ってください。


○握る位置により、トルクの値が変わります。

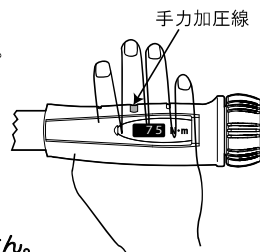

正しいトルクがでません。

- アダプターを使用しないでください。

○トルクレンチの角ドライブとソケットとの間にアダプター（トルクレンチの角ドライブより小さいタイプ）を接続して使用しないでください。

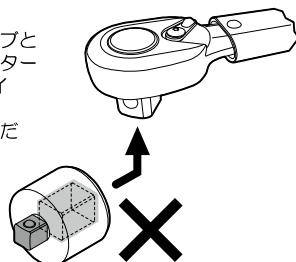


アダプターの角ドライブが破損し、けがの原因になります。

⚠ 注意

- エクステンションバーを使用しないでください。


○トルクレンチの角ドライブとソケットとの間にエクステンションバーを接続して使用しないでください。
特に全長の長いエクステンションバーは作業中に倒れ込んだりして大変危険です。

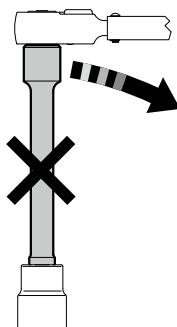

エクステンションバーの破損、トルクの変動の原因になります。正しいトルクがでません。

- 角ドライブは根元まで差し込んでください。

○中途半端な差し込みですと、規格以下で角ドライブが破損します。

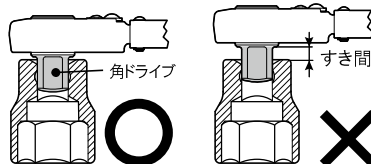

角ドライブが破損し、けがの原因になります。正しいトルクが出ません。

- 『カチッ』と音がしたら締付けを止めてください。

○『カチッ』と音がしたら、速やかに締付けを止めてください。それ以上締付けると オーバートルクになります。

ボルトの締め過ぎやトルクレンチの故障の原因になります。



分解禁止

トルクの異常、故障、けがの原因になります。

- 使用前に数回慣らしのテスト締付けをしてください。

○作業のはじめの数回はトルクが安定しません。

トルクがばらつく原因になります。

- 作業場の床面は、いつもきれいに保ってください。


○油などで床面が濡れていますと滑ります。

けがの原因になります。

⚠ 注意

● 立てて置かないでください。


○ 作業中、トルクレンチを機械や壁などに立てかけたりすると倒れます。

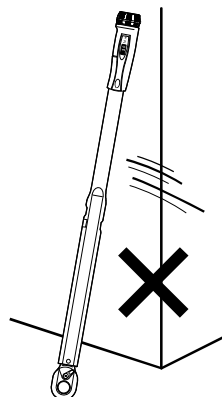

けがの原因になります。


● 使用後は能力範囲の最小値に設定し、汚れを取り除き所定の場所に保管してください。

○ 使用後は、故障、精度不良、サビなどの原因となるゴミ、ほこり、泥、油、水分などの汚れを取り除き、ヘッド部に薄く防錆油を塗布の上、乾燥した場所に保管してください。

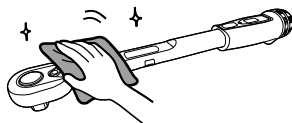

トルクの異常、故障・けがの原因になります。

内容品

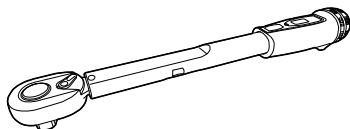

● 本体




● 校正証明書




● 取扱説明書

各部名称

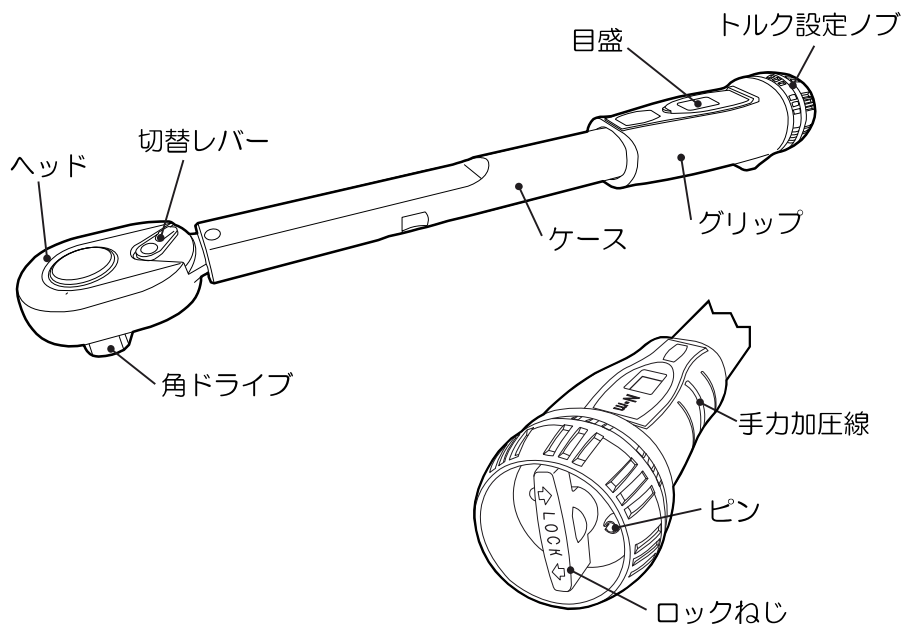

ご使用になる前に

締付けようとするボルト、ナットのトルクを作業指示書で確認してください。指示トルクがない場合、ボルトメーカーに問い合わせるか、ねじの資料でお客様にてご使用になるトルクを決定してください。

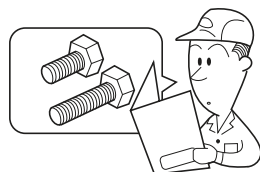


《参考》

$$T = K \cdot D \cdot N$$

T: 締付けトルク (N・m) K: トルク係数
D: ボルトの呼び径 (mm) N: ボルトの軸力 (kN)


ご使用方法

- ① ご使用になるソケットレンチ用ソケットをトルクレンチの角ドライブの根元まで差し込んでください。

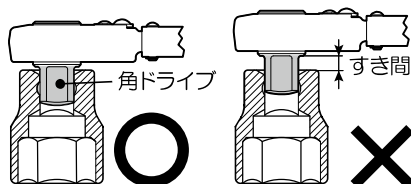


ご使用方法

- ② ラチェットヘッドの切替レバーが右図の位置にあるか確認してください。


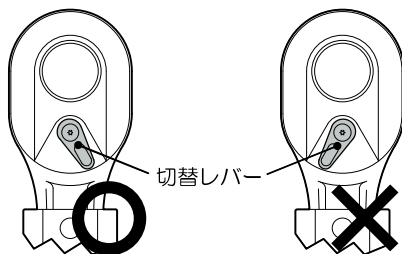


- ③ トルクを設定します。


- ロックねじを左回転方向（反時計回り）に回し、緩めてください。
ピンにあたるとそれ以上緩みません。

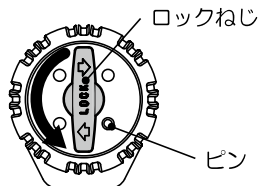

- トルク設定ノブを使用して希望するトルクに設定してください。
目盛部の数値が設定トルクです。

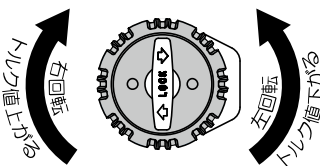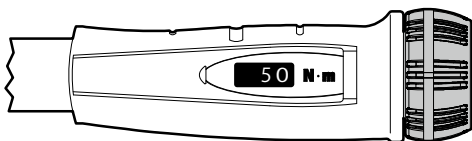

- 能力範囲の最大トルクに近づくにつれて、トルク設定ノブが少しずつ固くなります。この場合はトルク設定ノブだけを回すのではなく、ケース側も回し設定すると比較的、楽に設定できます（そうきんを絞るように）。右図はトルクを上げる場合を解説しています。能力範囲を超えて目盛を動かすと、内部の機構が噛み込んで、目盛の変更が出来なくなりレンチが故障します。

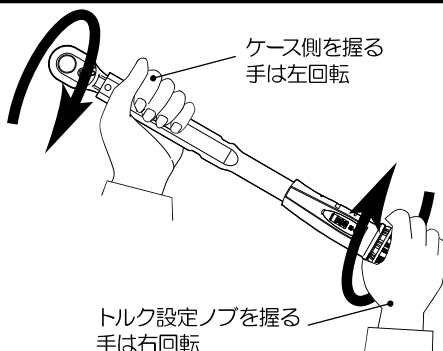

ご使用方法

〔A-3QL50での設定〕

- 最小値10.5N・mから30.5N・mに設定する場合 ●最大値 50.0N・mから27.0N・mに設定する場合
- トルク設定ノブを「右方向(時計回り)」に回す。 トルク設定ノブを「左方向(反時計回り)」に回す。

10.0 N・m



17.0 N・m



30.5 N・m

50.0 N・m




34.5 N・m




27.0 N・m

これでトルク設定は完了です。

- ④ 締付けようとするボルト、ナットにソケットを差し込みます。

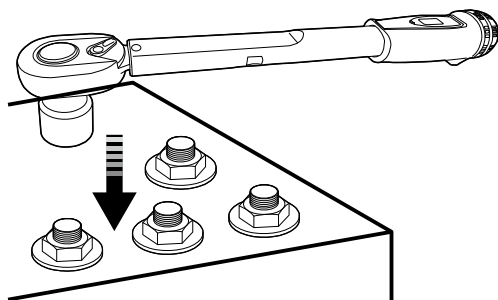


- ⑤ トルクレンチの手力加圧線に右手の中指がくるようにして、グリップを握り右回転方向(時計回り)に力をかけます。

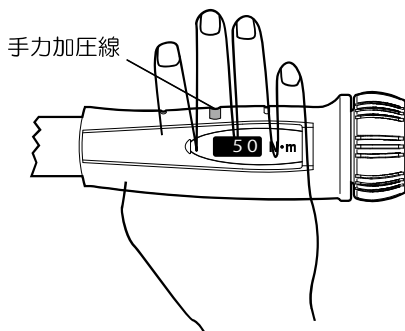

ご使用方法

- ⑥ あらかじめ設定したトルク値に達しますと『カチッ』という音と手に軽い『ショック』が感じられ締付け完了です。それ以上に締め続けると**オーバートルク**になりますので、速やかに負荷を中止してください。

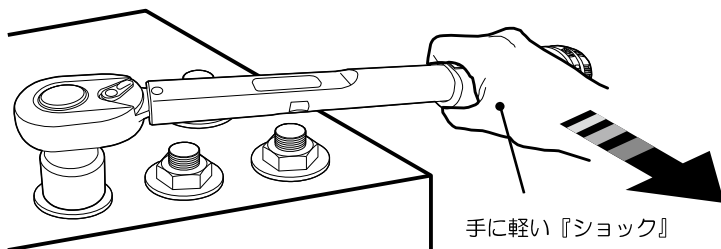

⚠ 注意

- 力をかけるときは、**ゆっくりと回し弾みをつけないでください。**

正しいトルク値がでません。

トルクレンチの破損、ボルトから外れ、けがの原因になります。

- 低トルクのときは『カチッ』という音と『ショック』が感じ取りにくく、設定トルクを大きく超えて力をかけ過ぎてしまうときがありますので注意してください。

ボルトの破損、トルクレンチの故障の原因になります。

- 使用後は、**能力範囲の最小値に戻して保管して下さい。**

精度や耐久性の低下を防ぐために行います。

能力範囲を超えて目盛を動かすと、内部の機構が噛み込んで、目盛の変更が出来なくなりレンチが故障します。

修理・点検

- 『カチッ』という音または『ショック』が感じられなくなったときは故障です。

修理、点検が必要となります（有償）。

- 修理後の精度は $\pm 4\%$ 以内を合格とします。

- 乱暴な取り扱い、長期間放置、使用頻度が多いなどの理由により、精度が狂うときがあります。精度が必要な場合は、定期的に点検依頼してください（有償）。

- トルク機器は定期点検が必要です。

目安として1年に1回、もしくは10万回締付け毎に1回、定期点検をしてください（有償）。

- 取り扱いについては、弊社にご相談ください。

校正証明書の有効期限


① 未使用の場合

校正証明書の校正日より3年までとします。

② 校正証明書の校正日より3年未満で使用を開始された場合

使用開始より1年間もしくは、「修理・点検」に記載の締付回数までとします。

仕様

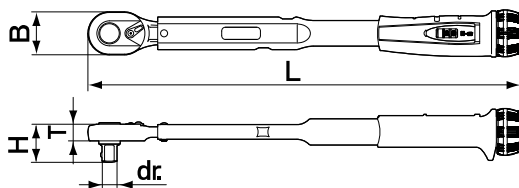

製品番号	能力範囲 最小～最大 N・m	1目盛	表示単位	差込角 dr. mm	ヘッド幅 B mm	ヘッド高さ H mm	ヘッド厚み T mm	全長 L mm	質量 kg
A-3QL50	10～ 50	0.5	N・m	9.5	36.0	26.4	14.0	308	0.52
A-4QL200	40～200	2		12.7	45.2	34.0	17.8	526	1.40

トルク精度：±3%

負荷方向：右回転方向（時計回り）

MEMO

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

- 予告なしに改良・仕様変更をする場合があります。
変更の場合、取扱説明書の内容が変わりますのでご注意ください。
- Specifications may be changed without notice.
Modification of instruction manual will be substituted for the notice.

製造元

TONE TONE 株式会社

〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL (0721) 56-1850 FAX (0721) 56-1851

Web Site: <https://www.tonetool.co.jp>
e-mail: ko-eigyo@tonetool.co.jp

